



152303100174



四川中环康源卫生技术服务有限公司



监 测 报 告

编号：ZH KY（环）-2018-F0030[2/2]

客户名称：华西能源工业股份有限公司

客户地址：自贡市板仓工业园区荣川路 66 号

监测类别：委托监测

报告签发：

董义春

签发日期：2018 年 4 月 16 日

监 测 报 告 声 明

- 1、本监测报告内容页加盖有公司齐缝章（鲜章）、封面页有公司授权签字人签字并加盖公司鲜章方能生效。
- 2、监测报告中凡出现数据涂改、内容增删、签字不完整以及未加盖公司鲜章者均视为无效报告。
- 3、客户如需复印监测报告（全文复印除外），应经我公司质量负责人批准并履行相关手续后方可实施。
- 4、对检验结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内提出书面意见，逾期不予受理。
- 5、本报告仅对送检样品的监测数据负责，不对送检样品来源负责。
- 6、监测数据仅反映监测日被监测场所监测指标的浓度或强度。
- 7、本监测报告不得作为商品广告，或夸大宣传之用。

网址: <http://www.sczhky.cn/>

电话: 028—85142138

传真: 028—85142138


公司地址: 成都市高新区科园南路 88 号
8 栋 8 层 801 号



微信公众号

资质认定

计量认证证书附表

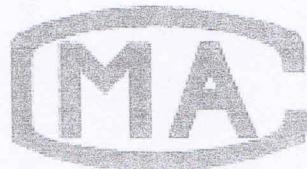

152303100174

(增项)




机构名称: 四川中环康源卫生技术服务有限公司

发证日期: 2017年03月20日

有效期至: 2021年11月29日

发证机关: 四川省质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

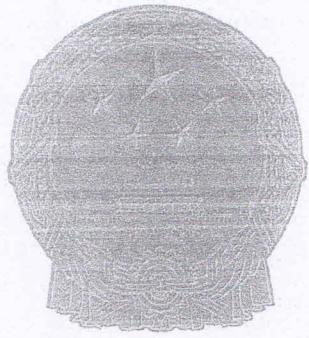

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 152303100174

名称: 四川中环康源卫生技术服务有限公司

地址: 成都市高新区科园南路 88 号 8 栋 8 层 801 室(邮政编码: 610064)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期: 2015 年 11 月 30 日

有效期至: 2021 年 11 月 29 日

发证机关:

有效期届满前 3 个月提交复查申请, 不再另行通知。

本证书由国家认监委监制, 在中华人民共和国境内有效。

二、批准四川中环康源卫生技术服务有限公司检验检测的能力范围

地址：成都市高新区科园南路 88 号 8 栋 8 层 801 号

第 1 页共 1 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
一 1	环境监测 电离辐射	1. 1	X/γ 辐射空气 吸收剂量率	GB/T 14583-1993 《环境 地表 γ 辐射剂量率测定 规范》 HJ/T 61-2001 《辐射环 境监测技术规范》		
		1. 2	α、β 表面污 染水平	表面污染测定 第1部分 β 发 射 体 (E β max>0.15MeV) 和 α 发 射 体 GB/T 14056. 1-2008		
		1. 3	中子剂量当量 率监测	辐射环境监测技术规范 HJ/T 61-2001		

1、监测内容

受华西能源工业股份有限公司委托，四川中环康源卫生技术服务有限公司于2018年3月23日对位于自贡市板仓工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司水冷壁2号跨探伤室、蛇形管探伤室、汽包探伤室、联箱探伤室进行区域环境监测。

2、监测项目

本项目主要针对华西能源工业股份有限公司水冷壁2号跨探伤室、蛇形管探伤室内X探伤机，汽包探伤室、联箱探伤室内⁶⁰Co探伤机的使用区域环境X/γ辐射剂量当量率进行监测。现场监测设备工况见表2-1、表2-2。

表2-1 设备工况表

设备名称	型号	额定参数	监测参数	所在场所
X探伤机	XYD-4150	450kV、10mA	240kV、80mA	水冷壁2号跨探伤室
X探伤机	/	450kV、10mA	170kV、10mA	蛇形管探伤室

表2-2 设备工况表

设备名称	放射源编号	装源活度	监测活度	所在场所
⁶⁰ Co探伤机	0110C0002812	3.7×10^8 Bq	1.47×10^8 Bq	汽包探伤室
⁶⁰ Co探伤机	0311C0006342	3.7×10^8 Bq	1.68×10^8 Bq	联箱探伤室

3、监测分析方法及方法来源

监测项目的方法来源及使用仪器见表3-1。

表3-1 方法来源及使用仪器

项目	方法来源	使用仪器
X/γ辐射空气吸收剂量率	《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB/T14583-1993 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002	451P型电离室巡测仪（设备编号：YQ12034 仪器不确定度：6.2%）

4、监测结果

本次监测结果见表4-1~表4-4。

检测人员：肖能

校核人员：苏成

表 4-1 水冷壁 2 号跨探伤室周围环境现场监测结果

测 点		X/γ 辐射剂量率		γ 辐射剂量率	
		开机		关机	
		测量值(μSv/h)	标准差	测量值(μSv/h)	标准差
1	机房门表面 30cm	0.20	0.02	0.14	0.02
2	东侧表面 30cm	0.16	0.03	0.14	0.02
3	南侧表面 30cm	0.16	0.02	0.14	0.02
4	西侧表面 30cm	0.15	0.03	0.14	0.02
5	北侧表面 30cm	0.20	0.02	0.14	0.02
6	操作位	0.16	0.03	0.14	0.02

表 4-2 蛇形管探伤室周围环境现场监测结果

测 点		X/γ 辐射剂量率		γ 辐射剂量率	
		开机		关机	
		测量值(μSv/h)	标准差	测量值(μSv/h)	标准差
1	控制室门表面 30cm	0.17	0.03	0.13	0.02
2	东墙表面 30cm	0.20	0.03	0.14	0.02
3	南墙表面 30cm	0.19	0.03	0.13	0.02
4	西墙表面 30cm	0.19	0.03	0.14	0.02
5	北墙表面 30cm	0.18	0.02	0.14	0.02
6	操作位	0.14	0.02	0.10	0.02
7	探伤室门表面 30cm	0.15	0.02	0.14	0.02

表 4-3 汽包探伤室周围环境现状监测结果

测 点		γ 辐射剂量率		γ 辐射剂量率	
		开机		关机	
		测量值(μSv/h)	标准差	测量值(μSv/h)	标准差
1	控制室门表面 30cm	0.20	0.02	0.14	0.02

检测人员:

校核人员:

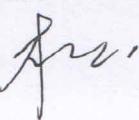
测 点		γ 辐射剂量率		γ 辐射剂量率	
		开机		关机	
		测量值 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	标准差		测量值 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)
2	东墙表面 30cm	0.21	0.02	0.14	0.02
3	南墙表面 30cm	0.23	0.03	0.14	0.02
4	西墙表面 30cm	0.19	0.03	0.14	0.02
5	北墙表面 30cm	0.18	0.02	0.14	0.02
6	探伤室门表面 30cm	0.27	0.04	0.14	0.02
7	操作位	0.19	0.03	0.14	0.02


表 4-4 联箱探伤室周围环境现状监测结果

测 点		γ 辐射剂量率		γ 辐射剂量率	
		开机		关机	
		测量值 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	标准差	测量值 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	标准差
1	控制室门表面 30cm	0.18	0.02	0.13	0.02
2	东墙表面 30cm	0.36	0.04	0.14	0.02
3	南墙表面 30cm	0.19	0.02	0.14	0.02
4	西墙表面 30cm	0.19	0.03	0.14	0.02
5	北墙表面 30cm	0.20	0.03	0.13	0.02
6	操作位	0.18	0.02	0.14	0.02


注：以上数据均未扣除仪器宇宙射线响应值，辐射本底值为 $0.08\sim0.13 \mu\text{Sv}/\text{h}$ 。

检测人员：


校核人员：

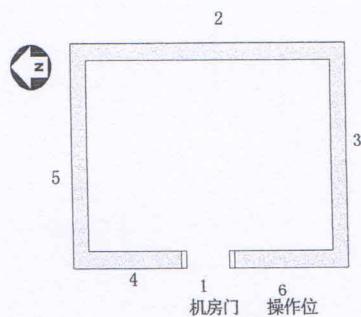


附图1 水冷壁2号跨探伤室
布局及监测位置示意图

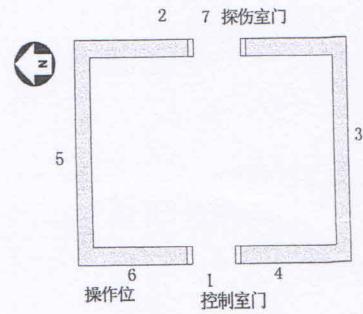

附图2 蛇形管探伤室
布局及监测位置示意图

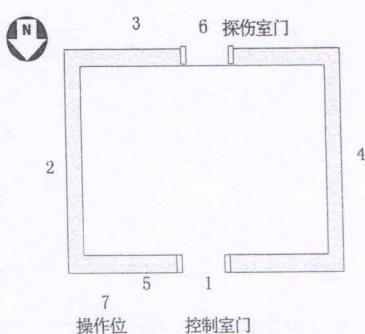

附图3 汽包探伤室
布局及监测位置示意图

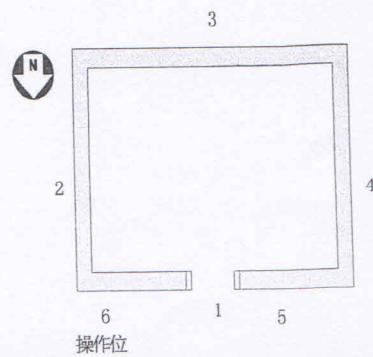

附图4 联箱探伤室
布局及监测位置示意图

5、监测结果分析

表4-1 监测结果显示，该单位水冷壁2号跨探伤室使用的X探伤机属于Ⅱ类射线装置，该装置在正常开机工作时，职业人员活动场所监测点位的X/ γ 射线剂量率范围为0.15~0.20 $\mu\text{Sv}/\text{h}$ ，其他公众活动场所和周围环境中监测点位的X/ γ 射线剂量率范围为0.16~0.20 $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 。根据对工作量的保守估算，该单位使用的该Ⅱ类射线装置年开机检查时间最大为100h，由此计算所致的职业人员年有效剂量最大值为20.0 μSv ；公众居留因子1/4，所致公众年有效剂量最大值为5.0 μSv ，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员年剂量20mSv，公众年剂量1mSv的标准限值。

检测人员：

校核人员：

表4-2 监测结果显示，该单位蛇形管探伤室使用的X探伤机属于Ⅱ类射线装置，该装置在正常开机工作时，职业人员活动场所监测点位的X/ γ 射线剂量率范围为 $0.14\sim0.19\mu\text{Sv}/\text{h}$ ，其他公众活动场所和周围环境中监测点位的X/ γ 射线剂量率范围为 $0.18\sim0.20\mu\text{Sv}/\text{h}$ 。根据对工作量的保守估算，该单位使用的该Ⅱ类射线装置年开机检查时间最大为100h，由此计算所致的职业人员年有效剂量最大值为 $19.0\mu\text{Sv}$ ；公众居留因子 $1/4$ ，所致公众年有效剂量最大值为 $4.0\mu\text{Sv}$ ，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员年剂量 20mSv ，公众年剂量 1mSv 的标准限值。

表4-3 监测结果显示，该单位汽包探伤室使用的 ^{60}Co 探伤机属于Ⅱ类射线装置，该装置在正常开机工作时，职业人员活动场所（控制室内）监测点位的 γ 射线剂量率范围为 $0.18\sim0.27\mu\text{Sv}/\text{h}$ ，其他公众活动场所和周围环境中监测点位的 γ 射线剂量率范围为 $0.19\sim0.23\mu\text{Sv}/\text{h}$ 。根据对工作量的保守估算，该单位使用的该Ⅱ类射线装置年开机检查时间最大为100h，由此计算所致的职业人员年有效剂量最大值为 $27.0\mu\text{Sv}$ ；公众居留因子 $1/4$ ，所致公众年有效剂量最大值为 $5.75\mu\text{Sv}$ ，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员年剂量 20mSv ，公众年剂量 1mSv 的标准限值。

表4-4 监测结果显示，该单位联箱探伤室使用的 ^{60}Co 探伤机属于Ⅱ类射线装置，该装置在正常开机工作时，职业人员活动场所（控制室内）监测点位的 γ 射线剂量率范围为 $0.18\sim0.20\mu\text{Sv}/\text{h}$ ，其他公众活动场所和周围环境中监测点位的 γ 射线剂量率范围为 $0.19\sim0.36\mu\text{Sv}/\text{h}$ 。根据对工作量的保守估算，该单位使用的该Ⅱ类射线装置年开机检查时间最大为100h，由此计算所致的职业人员年有效剂量最大值为 $20.0\mu\text{Sv}$ ；公众居留因子 $1/4$ ，所致公众年有效剂量最大值 $9.0\mu\text{Sv}$ ，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员年剂量 20mSv ，公众年剂量 1mSv 的标准限值。

检测人员：林

校核人员：林